

CÂNTAR manual de utilizare

Model: CWT7



Citiți cu atenție acest manual

----Informație importantă pentru securitate

----Condiții de operare și alte atențiuni

----Informație despre garanție

SPECIFICAȚII

Precizie: Clasa III

Neliniar: $\leq 0.01\%F.S$

Tensiunea de stimulare: DC 5V

Conector de ecran mare: Mod de ieșire a seriei de eșantionare

Viteza: 20 de ori pe secundă (se poate de selectat)

ALIMENTARE

Intrare: 120~240V

Ieșire: 12V/1A

Baterie reîncărcabilă: 6V/4Ah

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- 1) Plasați acest produs într-un loc ferm și neted, nu-l așezați într-un loc cu vibrații sau agitare, folosiți o masă cu patru picioare reglate.
- 2) Utilizați o sursă independentă, evitați alte perturbări electrice.
- 3) Nu puneți niciun obiect pe platan când porniți cântarul.
- 4) Porniți-l cu 2-3 minute înainte de utilizare.
- 5) Evitați schimbarea temperaturii și fluxurile de aer prea mari.
- 6) Nu supraîncărcați cântarul, nu depășiți capacitatea maximă.

CONSUM DE ENERGIE AL SISTEMULUI

Consumului de energie: aproximativ 12mA

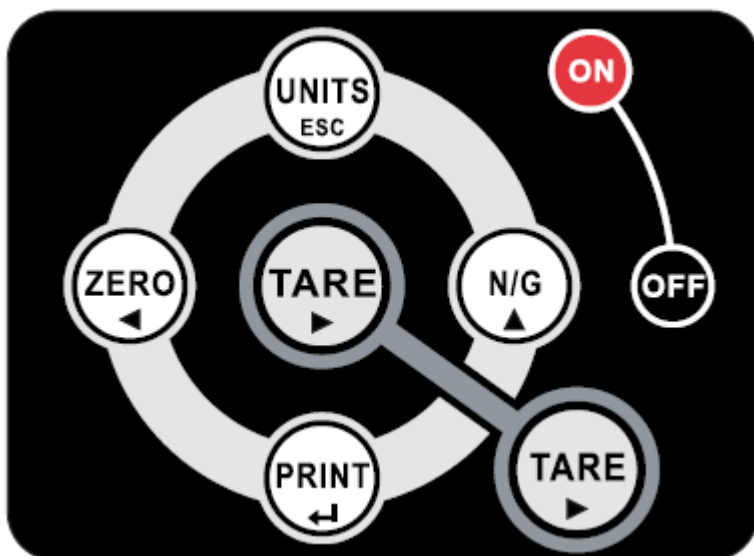
Consumului de energie(cu iluminare ecran): aproximativ 36mA

Sistemul principal al consumului de energie (cu iluminare ecran și RS-232): aproximativ 48mA

Autonomia: fără lumină de fundal, aproximativ 320 de ore.

DESCRIERE ECRAN

CWT7 Model:



FUNCȚIILE DE BAZĂ



Tastați acest buton și mențineți 2 secunde pentru a opri cântarul.



Tastați acest buton pentru a porni cântarul.



Funcția 1. Pentru a selecta unitatea de greutate dorită.

Funcția 2. Pentru a ieși din modul de configurare.



Funcția 1. Pentru a reseta greutatea la "0", dar valoarea afișată trebuie să fie mai mică decât $\pm 2\%$ din capacitatea maximă.

Funcția 2. Pentru a muta un spațiu spre stânga sau în jos în mod de configurare.



Funcția 1. Pentru a scădea greutatea containerului.

Funcția 2. Pentru a muta un spațiu spre dreapta sau în sus în mod de configurare.



Funcția 1. Pentru a vizualiza greutatea brută sau netă atunci când soldul este redus la 0. Toate celelalte butoane nu vor fi valide atunci când greutatea brută este activată.

Funcția 2. Pentru a mări valorile modului de configurare în sus.

 
 


Funcția 1. Tastă de configurare.

Funcția 2. Transmiterea datelor manual prin RS232 la calculator sau imprimantă.

SETAREA PARAMETRILOR DE BAZĂ

Pentru a accesa setarea funcțiilor, tastați  și  concomitent în modul de cântărire.

 
 
 
Tastați butonul  pentru a selecta parametrul ( ~ )

“*” Acest semn indică faptul că funcția este blocată la ”Versiunea de aprobare”

UF-1 Numărarea A/D

1. Tastați acest buton  pentru a număra A/D.
2. Tastați acest buton  pentru a vedea tensiunea bateriei sau butonul pentru întoarcere la meniul UF-1 .
3. Pentru a trece la următorul parametru, tastați .
4. Pentru a ieși și a reveni la cântărirea normală .

UF-2 Setarea limitelor minim/maxim

1. Tastați acest buton  pentru a intra.
2. Ecranul va arăta  (setați limita minima).
3. Tastați  și  pentru a muta cursorul și  pentru a selecta numărul.
4. Tastați  pentru confirmare.
5. Ecranul va arăta  (setați limita maxima).
6. Tastați  și  pentru a muta cursorul și  pentru a selecta numărul.
7. Tastați  pentru confirmare.
8. Ecranul va arăta , uitați-vă la nota de mai jos.
9. Tastați  și  pentru a muta cursorul și  pentru a selecta numărul.
10. Tastați  pentru confirmare.

Notă: : 0 0 0

A B C

A – Soneria activată: 0=la stabilizare nu este necesar 1= la stabilizare este necesar

B – Indicatoarele LCD și RELAY activate: 0=la stabilizare nu este necesar 1= la stabilizare este necesar

C – Soneria emite sunete: Soneria dezactivată 1=OK 2= LO și HI

- Limita scăzută setată 0 va șterge toate valorile de cântărire de verificare.
- Această funcție este blocată când UF-5 este setat ca "HoLD 1".

UF-3 Opreire automată

Modurile: A0FF00 :Dezactivarea automată.

A0FF01 :Dacă nu este folosită, cântarul se va opri după un minut.

Valorile setate pot fi până la 99 minute.

1. Tastați  pentru a accesa configurarea de alimentare automată.
2. Tastați  și  pentru a muta cursorul și  pentru a selecta numărul.
3. Tastați  pentru confirmare.

UF-4 Setarea iluminării de fundal

Modurile: lit a : Automat

lit on : Iluminare de fundal activată

litoFF : Iluminare de fundal dezactivată

1. Tastați  pentru a accesa configurația lumini de fundal.
2.  pentru a selecta modul dorit.
3.  pentru a confirma.

UF-5 Funcția de menținere (*)

Modurile: HoLd 0 : Dezactivat

HoLd 1 : Animal (mișcare) funcția de menținere

HoLd 2 : Menținerea valorii maxime (când se ține apăsat pe orice tastă de anulare)

HoLd 3 : Menținere stabilă pe buton (când se ține apăsat pe orice tastă de anulare)

HoLd 4 : Menținere stabilă pe buton (când se ține apăsat se poate anula la zero în mod automat)

1. Tastați  pentru a accesa configurația funcției menținere.
2.  pentru a selecta modul dezactivat.
3.  pentru a configura.

Notă. HoLd 1 :

1. Tastați  ca să arate PCT002
2. Tastați  și  pentru a muta cursorul și  pentru a selectat numărul, aceasta poate seta o gamă de la 001 ~ 100 unități a menținerii animal.
3.  va arăta TiME 8
4.  pentru a selecta 1, 2, 4, 8, 16, 32, sau 64 de ori în intervalul de menținere pe buton.
5. Tastați  pentru a confirma.

UF-6 Interfață RS-232

1. Tastați  pentru a intra.
2. Ecranul va arăta 232 1.
3. Tastați  pentru a selecta modul.

4. Tastați  pentru a confirma și va arăta b 9600 .
5.  pentru a selecta viteza.
6.  pentru a confirma.

Modurile: 232 0 : RS-232 dezactivat
232 1 : Transmitere date la stabilizarea masei – Formatul 1
232 2 : Transmitere date in flux – Formatul 1
232 3 : Transmitere manuală – Formatul 1
232 4 : Transmitere date la stabilizarea masei – Formatul 2
232 5 : Transmitere date in flux – Formatul 2
232 6 : Transmitere manuală – Formatul 2
232 7 : Transmitere date acumulate manual – Formatul 3
232 8 : Transmitere date acumulate automat – Formatul 3
232 9 : Transmitere date acumulate manual – Formatul 4
232 10 : Transmitere date acumulate automat – Formatul 4
232 11 ~ 232 13 : Este folosită o imprimantă LP50

Viteza: B 1200 : Viteza 1200
B 2400 : Viteza 2400
B 4800 : Viteza 4800
B 9600 : Viteza 9600
B19200 : Viteza 19200
B38400 : Viteza 38400

Notă:

Exemplu ieșire formatul 1:

ST, GS, + 1.0001b

Exemplu ieșire formatul 2:

+ 1.0001b

Exemplu ieșire formatul 3:

S/N	WT/lb
0001	2.205
0002	2.205
0002	4.410

Exemplu ieșire formatul 4:

BILETUL Nr. 0001	
G	3.0001b
T	1.0001b
N	2.0001b
NUMĂR TOTAL DE	
BILETE 0001	
TOTAL	
NET	2.000

- La formatele 3 și 4, dacă doriți să imprimați greutatea totală, tastați  de două ori și greutatea acumulată ca fi eliminate.

Protocol de comunicare:

Semnalul UART al EIA-RS232 C

Format:

1. Viteza: 9600
2. Biți de date: 8
3. Biți de paritate: --
4. Biți stop: 1

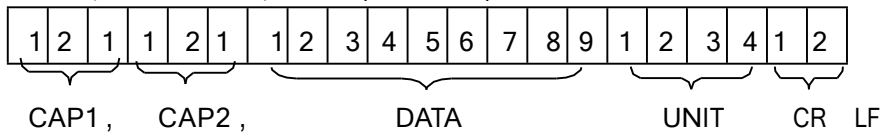
Formatul 1 (232 1 – 3):

CAP1 (2 BIȚI)	CAP2 (2 BIȚI)
OL – Supraîncărcare	
ST – Stabil	NT – Greutatea netă
US – Instabil	GS – Greutatea brută

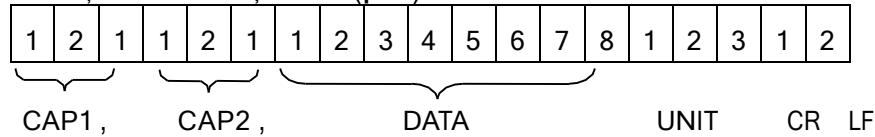
18 BIȚI ASCII fixați (kg g t lb)

1	2	1	1	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2
CAP1,		CAP2,		DATA								UNIT		CR	LF		

21 BIȚI ASCII fixați (tl.T lboz)



19 BIȚI ASCII fixați (pcs)

**UF-7 Setări de viteză (*)**

Modurile: spEED1 : Viteză standard

spEED2 : Viteză mare

spEED3 : Viteză mică

1. Tastați PRINT
↵ pentru a intra.
2. N/G
▲ pentru a selecta modul dorit.
3. PRINT
↵ pentru a confirma.

UF-8 Căutare zero (*)

Modurile: Zp 0 : Dezactivat

Zp 1 : O diviziune căutare zero

Zp 2 : Două diviziuni căutare zero

Zp 3 : Trei diviziuni căutare zero

Zp 4 : Patru diviziuni căutare zero

Zp 5 : Cinci diviziuni căutare zero

1. Tastați PRINT
↵ pentru a intra.
2. N/G
▲ pentru a selecta modul dorit.
3. PRINT
↵ pentru a confirma.

UF-9 Stabilirea valorii G

1. Tastați  pentru a afișa valoarea G a locului de fabricație.
2. Dacă setați valoarea G local, tastați , apoi  sau  și  pentru a introduce noua valoare G.
3. Tastați  pentru a confirma.

Calibrări de greutate (*)

1. În modul de greutate, tastați  și , ecranul va arăta ECF-1.
2. Tastați  sau  pentru a selecta ECF-1, ECF-2 sau ECF-3.

ECF-1 Calibrarea zero și interval

1. Tastați  pentru a intra, ecranul va arăta CALZ.
2. Tastați  pentru a calibra punctul zero.
3. Ecranul va arăta greutatea calibrată 00.6.000.
4. Tastați  și  pentru a selecta cifra, apoi  pentru a introduce valoarea greutății.
5. Puneți greutatea calibrată pe platan și tastați  pentru a calibra.
Cântarul va reveni automat la modul de cântărire.

ECF-2 Calibrarea zero

1. Tastați  pentru a intra, ecranul va arăta CALZ.
2. Tastați  pentru a calibra punctul zero.
3. Cântarul va reveni automat la modul de cântărire.

ECF-3 Calibrarea interval

1. Tastați  pentru a intra, ecranul va arăta greutatea de calibrare 00.6.000 .
2. Tastați  și  pentru a selecta cifra, apoi  pentru a introduce valoarea greutății.
3. Puneți greutatea calibrată pe platan și tastați  pentru a calibra.
Cântarul va reveni automat la modul de cântărire.

GARANȚIE

Acest cântar dispune de un an de garanție începând cu data livrării. Garanția acoperă orice defect de fabrică.

În această perioadă, garanția acoperă costurile forței de muncă și piesele de schimb necesare pentru repararea cântarului.

Această garanție nu acoperă eșecurile cauzate de utilizarea inadecvată sau de supraîncărcarea cântarului.

Garanția nu acoperă costurile de transport de marfă care este necesar pentru a repara cântarul.